SoloMeter 2.0

Bedienungsanleitung · Stand 21.11.2026



SoloMeter 2.0 mit eingesetztem Geometer-Maßstab.

Anleitungsvideo
QR-Code scannen oder aufrufen:
kanid-factory.de/anleitung/solometer-2

01 Verwendungszweck

Der SoloMeter 2.0 ist eine Halterung für den Geometer-Maßstab (meist einfach Zollstock genannt). Abgelesen wird am eingesetzten Maßstab.

Kfz-Gutachter setzen ihn bei der Unfall- und Schadensdokumentation ein. Das Gerät hält den Stab standfest.

02 Bauteile

Zum SoloMeter 2.0 gehören:

Gehäuse. Dreieckiger Korpus mit Schacht und Aufnahme für die Libelle.

Schacht (Stabaufnahme). Rechteckiger Durchgang durch das Gehäuse, lichte Weite 31,0 × 7,5 mm. Hier werden der Geometer-Maßstab oder der Adapter geführt.

Dosenlibelle. Sitzt oben auf dem Gehäuse, an der Dreieckspitze vor dem Schacht. Sie zeigt an, ob das Gerät lotrecht steht.

Arretierhebel. Sitzt im hinteren Schacht. Durch Druck hinter dem Stab arretiert er den Geometer-Maßstab direkt oder den Meterstab im Adapter. Zum Lösen ziehen Sie am Arretierhebel.

Hinteres Schwenkelement. Im Transport steht es am hinteren Schacht hoch. Im Gebrauch klappen Sie es seitlich aus; es liegt dann etwa waagerecht am Gehäuse, oberhalb der Standfläche.

Standfüße. Drei Standfüße, am Gehäuse angelenkt. Sie lassen sich ausklappen und verlängern und rasten dabei ein.

Fußlamellen. Gelenklamellen an den Standfüßen. Darüber werden die Beine geklemmt und das Gerät ausgerichtet.

Klemmhebel. Je ein Klemmhebel an jedem Fußgelenk. Zusammen mit den Lamellen werden die Beine damit geklemmt.

Adapter. Option im Shop. Er wird in den Schacht gesetzt; danach stecken Sie den Handwerker-Meterstab (ca. 2 m, 16 × 3 mm) in den Adapter.



Zusammengeklappt, schräge Ansicht. Das hintere Schwenkelement steht hoch.



Zusammengeklappt, Draufsicht. Schacht und Dosenlibelle sind erkennbar.

03 Passender Stab

Verwenden Sie einen Geometer-Maßstab (meist einfach Zollstock genannt) im Maß 30 × 6,5 mm.

Führen Sie den Stab von oben in den Schacht. Für übliche Handwerker-Meterstäbe (ca. 2 m, 16 × 3 mm) steht ein Adapter als Option zur Verfügung; siehe Kapitel 06.

04 Aufstellen

Klappen Sie die Beine auseinander. Verlängern Sie sie, bis sie einrasten, und klemmen Sie sie über die Lamellen und die jeweiligen Klemmhebel. Klappen Sie anschließend das hintere Schwenkelement seitlich aus.

Die Schritte zeigt auch das Anleitungsvideo. QR-Code scannen oder aufrufen:
kanid-factory.de/anleitung/solometer-2

1 Nehmen Sie das Gerät in die Hand. Klappen Sie die Beine nacheinander nach unten bzw. außen aus.

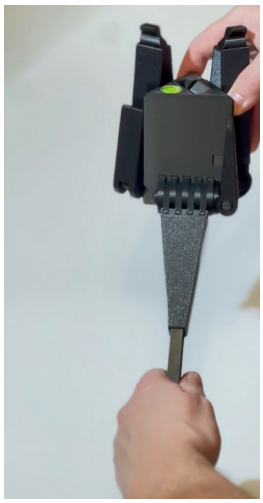

Erstes Bein nach unten ausklappen.



Weiteres Bein nach außen schwenken.

2 Verlängern Sie die Beine, bis sie einrasten.



Bein verlängern, bis es einrastet.

3 Klemmen Sie jedes Bein über die Lamellen und den jeweiligen Klemmhebel.



Bein über Lamellen und den jeweiligen Klemmhebel klemmen.

4 Klappen Sie das hintere Schwenkelement seitlich aus. Es liegt dann etwa waagerecht am Gehäuse, oberhalb der Standfläche.



Hinteres Schwenkelement seitlich ausklappen.

5 Stellen Sie das Gerät auf die drei Beine.



Aufgestellt, bereit für den Stab.

6 Richten Sie das Gerät über die Lamellen an den drei Beinen aus, bis die Blase der Dosenlibelle mittig steht.

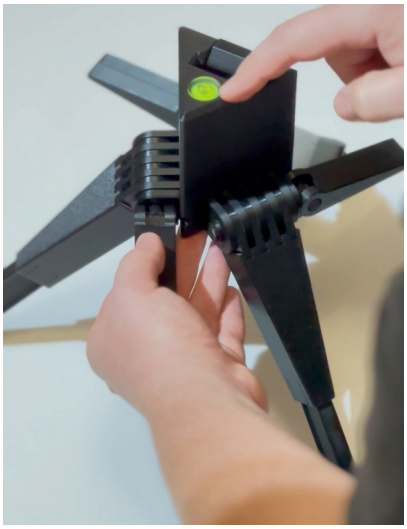

Ausrichten, bis die Blase der Dosenlibelle mittig steht.

05 Stab einsetzen

7 Führen Sie den Stab von oben in den Schacht.



Stab von oben in den Schacht führen.

8 Schieben Sie den Stab durch den Schacht. Halten Sie das Gehäuse dabei fest.



Stab einschieben und Gehäuse halten.

9 Drücken Sie hinter dem Stab auf den Arretierhebel im hinteren Schacht. Damit ist der Stab arretiert.



Hinter dem Stab auf den Arretierhebel im hinteren Schacht drücken.

10 Die Halterung sitzt auf der gewählten Höhe am Stab; vor dem Arretieren können Sie den Stab bis zum Untergrund durchschieben.



Halterung auf der gewählten Höhe, Stab vor dem Arretieren bis zum Untergrund durchgeschoben.

06 Mit Adapter: Handwerker-Meterstab (ca. 2 m, 16 × 3 mm)

Der Adapter ist eine im Shop wählbare Option. Er kommt dort hinein, wo sonst der Geometer-Maßstab sitzt. Danach stecken Sie den Handwerker-Meterstab (ca. 2 m, 16 × 3 mm) in den Adapter.

11 Stecken Sie den Adapter von oben in den Schacht.

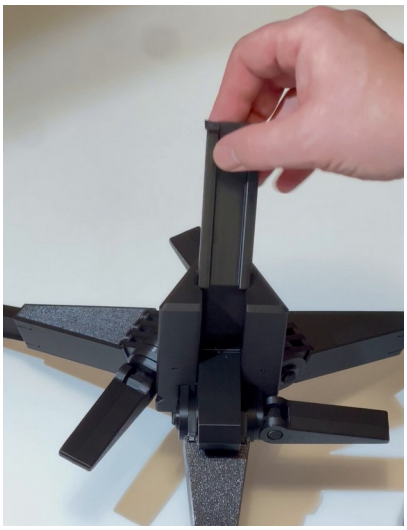

Adapter von oben in den Schacht führen.

12 Stecken Sie den Handwerker-Meterstab von oben in den Adapter.

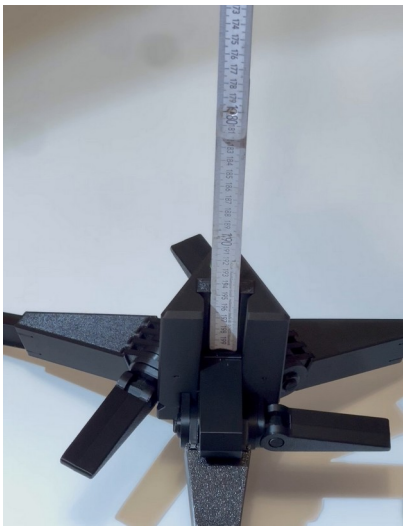

Handwerker-Meterstab in den Adapter stecken.

13 Arretieren Sie den Meterstab mit dem Arretierhebel wie in Schritt 9.

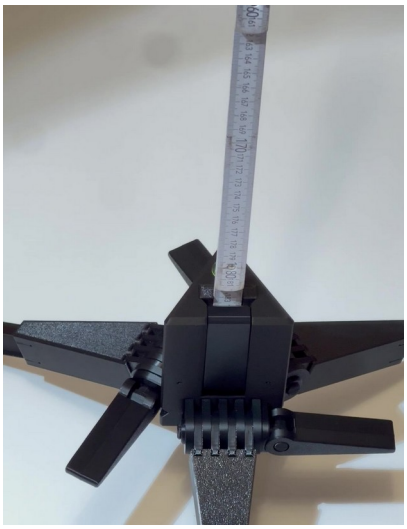

Meterstab im Adapter, mit dem Arretierhebel arretiert.

07 Abbau

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ziehen Sie am Arretierhebel und nehmen Sie den Stab heraus. Haben Sie den Adapter verwendet, ziehen Sie zuerst den Meterstab und danach den Adapter nach oben heraus.

Stellen Sie das hintere Schwenkelement wieder hoch. Lösen Sie die Klemmung der Beine, schieben Sie den Auszug ein und klappen Sie die Beine an das Gehäuse.

08 Hinweise

Durch die drei Beine steht das Gerät auch im Außeneinsatz stabil.

Die Lagerung im Auto ist möglich. Vor längerer direkter Sonneneinstrahlung (mehrere Stunden) schützen.

09 Technische Daten

Material	PETG
Gewicht	ca. 400 g
Zusammengeklappt	Höhe ca. 145 mm, Durchmesser ca. 160 mm
Aufgestellt	Höhe des Gehäuses über dem Boden ca. 190 mm
Schacht	31,0 × 7,5 mm
Passender Stab	Geometer-Maßstab 30 × 6,5 mm direkt; Handwerker-Meterstab 16 × 3 mm mit Adapter
Standfuß	Gesamtlänge ca. 200 mm, Auszug ca. 80 mm

10 Hersteller und Kontakt

KANID UG (haftungsbeschränkt)
Heinrich-Hertz-Straße 11
70794 Filderstadt
Telefon +49 711 12287521
Mobil +49 1520 7921611
E-Mail info@kanid.de
Web kanid-factory.de · kanid.de

Geschäftsführer Konstantin Vinogradov
Amtsgericht Stuttgart, HRB 798044
USt-IdNr. DE451539743